

## Peligro de confusión de las poleas tensoras 531 0535 20 y 531 0819 10

**Fabricante:** Honda, Opel, Vauxhall

**Modelos:**

**Honda:** Civic  
**Opel:** Astra G, Astra H, Combo, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira  
**Vauxhall:** Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Combo, Meriva

**Motores:** 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTi

**Referencias originales:**

- (1) 56 36 403  
97249945
- (2) 56 36 739  
97249944  
14530-PLZ-Doo

**Nº de artículo:**

- (1) 531 0535 20
- (2) 531 0819 10

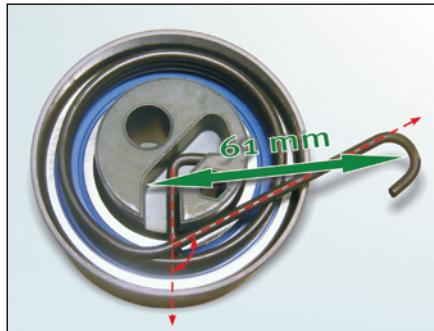


Fig. 1: 531 0535 20

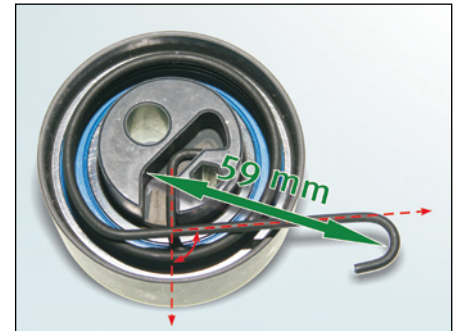


Fig. 2: 531 0819 10

Al cambiar la polea tensora con nº de artículo 531 0535 20 o 531 0819 10 se debe tener en cuenta el montaje exacto en el vehículo.

A penas existen diferencias entre las dos poleas tensoras. La única diferencia es una geometría diferente del muelle tensor (ver Fig. 1 y 2).

**Importante:**

¡Las poleas no deben confundirse!  
 ¡Si las poleas tensoras se montan de forma incorrecta, existe el peligro de ocasionar daños en el motor!



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en [www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es) o en [www.rexpert.com](http://www.rexpert.com).

Situación 10.2009

**INA 0043**

Salvo modificaciones técnicas

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

**Para más información:**

Schaeffler Iberia, S.L.  
 Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte  
 E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España  
 Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61  
[www.Schaeffler-Aftermarket.es](http://www.Schaeffler-Aftermarket.es)

